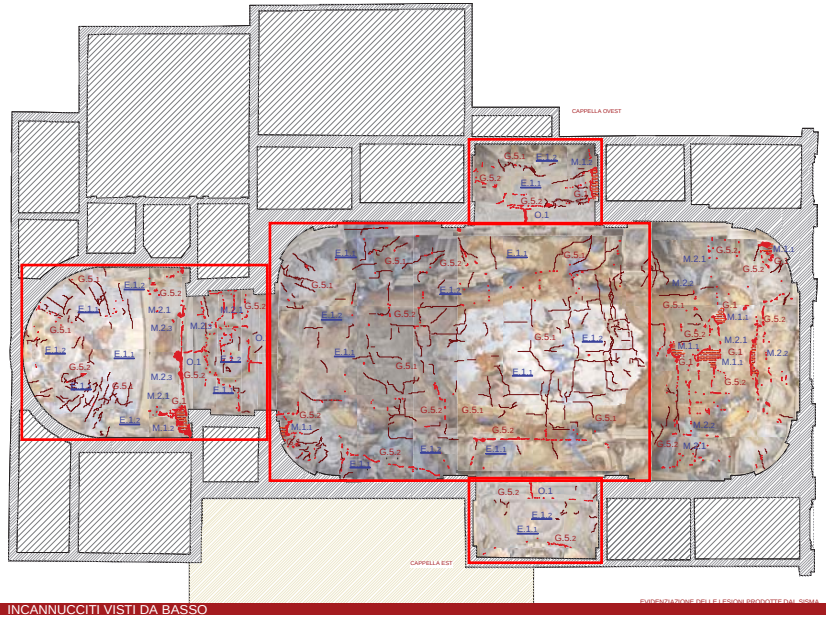


INCANNUCCITI VISTI DA BASSO

EVIDENZIAZIONE DELLE LESIONI PRODOTTE DAL SISMA

AREA D'INTERVENTO PER MIGLIORIA

	CAMPITURA	COD. NUM.	DESCRIZIONE SINTETICA	LOCALIZZAZIONE SCHEMATICA
DANNI	G.5	G.1	ROTTURA IN BRECCIA DEL SUPPORTO ARELLATO	NAVATA ABSIDE - ARCO TRIONFALE CAPPELLA OVEST
		G.5.1	FESSURAZIONE CON EVENTUALI PICCOLE LACUNE NEL FILM PITTORICO	NAVATA ABSIDE ed ARCO TRIONFALE CAPPELLE LATERALI
		G.5.2	LACUNE DI DISCRETE DIMENSIONI NEL FILM PITTORICO	NAVATA ABSIDE ed ARCO TRIONFALE CAPPELLE LATERALI
RESTAURI	M.1	M.1.1	RIPARAZIONE DELLE ROTTURE IN BRECCIA CON STUCCATURA DEGLI STRATI DI INTONACO CADUTI E TRATTAMENTO FINALE DELLA LACUNA A CAMPITURA TRATTEGGIATA O PUNTINATA	NAVATA
		M.1.2	RIPARAZIONE DELLE ROTTURE IN BRECCIA CON STUCCATURA DEGLI STRATI DI INTONACO CADUTI E TRATTAMENTO FINALE DELLA LACUNA CON REINTEGRAZIONE MIMETICA AD ACQUERELLO	ABSIDE - ARCO TRIONFALE CAPPELLA OVEST
	M.2	M.2.1	- RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI PRECONSOLIDAMENTO PITTORICO - BENDAGGIO DI PROTEZIONE DELLE PARTI IN PERICOLO DI CADUTA	NAVATA ARCO TRIONFALE ABSIDE
		M.2.2	RIMOZIONE DEI BENDAGGI DI PROTEZIONE, STUCCATURA DEGLI STRATI DI INTONACO CADUTI E TRATTAMENTO FINALE DELLA LACUNA A CAMPITURA TRATTEGGIATA O PUNTINATA	NAVATA
		M.2.3	RIMOZIONE DEI BENDAGGI DI PROTEZIONE, STUCCATURA DEGLI STRATI DI INTONACO CADUTI E TRATTAMENTO FINALE DELLA LACUNA CON REINTEGRAZIONE MIMETICA AD ACQUERELLO	ARCO TRIONFALE ABSIDE
	O.1	O.1	STUCCATURA DEGLI STRATI DI FESSURAZIONI, FRATTURAZIONI E DEGLI STRATI DI INTONACO CADUTI E TRATTAMENTO FINALE DELLA LACUNA CON REINTEGRAZIONE MIMETICA AD ACQUERELLO	ARCHI ZONA ABSIDALE ARCHI CAPPELLE LATERALI
	E.1	E.1.1	- RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI INCOERENTI PRECONSOLIDAMENTO PITTORICO - BENDAGGIO DI PROTEZIONE DELLE PARTI IN PERICOLO DI CADUTA	NAVATA ABSIDE - ARCO TRIONFALE CAPPELLE LATERALI
		E.1.2	RISTABILITURA DELLA COESIONE DELL'INTONACO E DELL'ADESIONE DEL FILM PITTORICO, RIMOZIONE DEI BENDAGGI PROTETTIVI E VELATURA FINALE O REINTEGRAZIONE AD ACQUERELLO DELLE ABRASIONI SUPERFICIALI	NAVATA ABSIDE - ARCO TRIONFALE CAPPELLE LATERALI

NOTA - I codici di riferimento sono quelli della tabella normativa - Allegato

LEGENDA



INCANNUCCITI VISTI DA BASSO

SITUAZIONE NELL'IMMEDIATEZZA DEL SISMA

0 1 5 10 m

CHIESA dei S.S. PIETRO e PAOLO
sita nel Comune di Vigarano Mainarda - Località Vigarano Pieve
via Mantova n. 120

Legale rappresentante: don RAFFAELE BENINI

SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

ELABORATI DI GARA
MIGLIORIE

Oggetto:	Tavola:	Scala:
- Stato di fatto prodotto dal sisma	Pianta delle volte	1:100
- Progetto di restauro delle finiture interne (superficie pittorica delle volte incannucciate)	Numero: 1F	Data: Agosto 2016

Tecnici:

- per la parte architettonica

Arch. Cristina Nagliati
via Bartolino da Novara n. 1/A - Ferrara
cel. 328.46.28.450 - fax 0532.18.60.840

Arch. Gian Paolo Rubin
via J. F. Kennedy n. 37 - Ferrara
cel. 329.62.56.319 - telefax 0532.76.33.47

- per la parte strutturale

Ing. Vincenzo Scida
via Bentivoglio n. 143 - Ferrara
cel. 335.80.49.708 - fax 0532.46.54.99